


Istruzioni di montaggio e d'uso Installation- and operating instruction

**Morsa autocentrante
Centric vice**

KSC 80

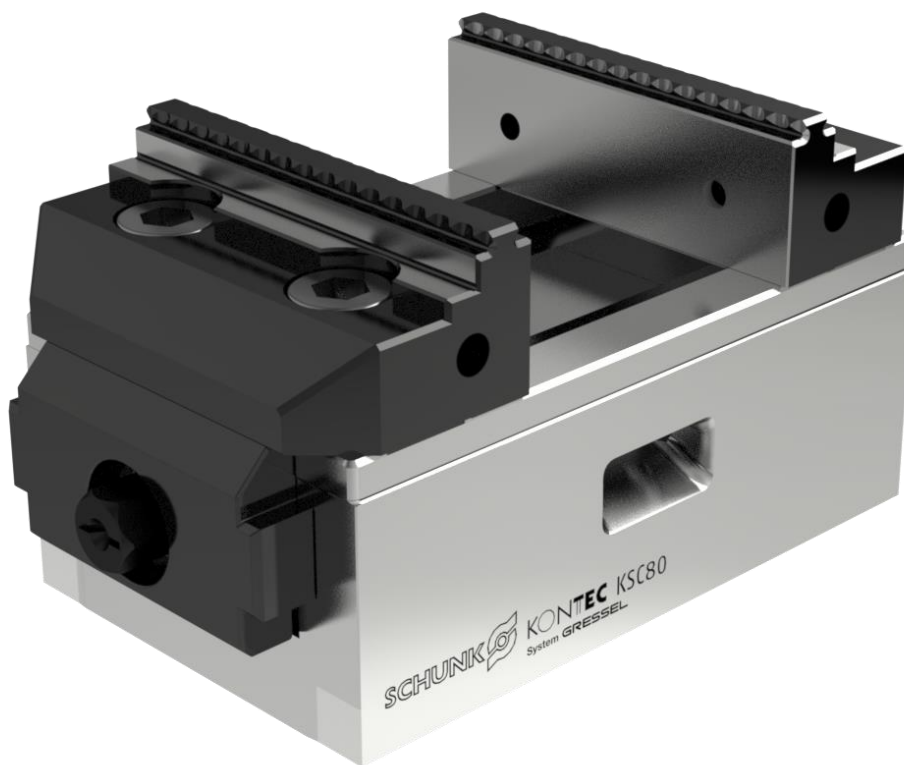

H.-D. SCHUNK GmbH & Co.
Spanntechnik KG
Lothringer Strasse 23
D-88512 Mengen

Indice:

1	Indicazioni per l'utente	3
1.1	Scopo del documento, validità.....	3
1.2	Rappresentazione delle avvertenze di sicurezza	3
2	Avvertenze generali di sicurezza.....	4
2.1	Impiego conforme all'uso previsto	4
2.1.1	Dati tecnici	4
2.2	Uso scorretto ragionevolmente prevedibile	4
2.2.1	Conversione e modifiche	4
2.2.2	Ricambi, pezzi d'usura e materiali ausiliari	4
2.3	Rischi residui	5
2.3.1	Cambio griffe.....	5
2.3.2	Indicazioni relative alla tecnologia di serraggio	5
2.4	Obbligo dell'operatore	5
2.5	Obbligo del personale	6
2.6	Qualifica del personale	6
2.7	Dispositivi di protezione individuale	6
2.8	Garanzia	6
3	Descrizione del dispositivo di serraggio.....	7
3.1	Funzione	7
4	Esercizio (funzionamento normale)	8
4.1	Bloccaggio/Allineamento	8
4.2	Gamma di morsetti	8
4.3	Cambio griffe.....	9
4.4	Intervallo di serraggio	9
5	Manutenzione, pulizia, riparazione.....	10
5.1	Pulizia generale/Lubrificazione	10
6	Ricerca ed eliminazione dei guasti	10
6.1	Smontaggio	10
6.2	Montaggio	11
7	Disegno di assemblaggio	12
7.1	Distinta base	12
8	Piastra basculante e piastra adattatrice	13
8.1	Funzione	13
8.2	Posizione del pezzo rispetto alla posizione centrale della morsa	13
8.3	Manutenzione, pulizia, riparazione	13
8.4	Ricerca ed eliminazione dei guasti.....	13
8.5	Montaggio delle ganasce reversibili a 6 posizioni	14
9	Ganasce in alluminio	14
10	Messa fuori servizio	14

1 Indicazioni per l'utente

1.1 Scopo del documento, validità

Istruzioni di montaggio con avvertenze per l'uso per il dispositivo di serraggio indicato sul frontespizio. Le presenti istruzioni sono parte integrante della fornitura del prodotto e contengono importanti informazioni per eseguire in modo sicuro montaggio, messa in funzione, impiego, cura e manutenzione.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere e attenersi alle presenti istruzioni e in particolare al capitolo "Avvertenze generali di sicurezza".

1.2 Rappresentazione delle avvertenze di sicurezza

PERICOLO 	
	Indica un pericolo imminente. Il mancato rispetto dell'informazione causa lesioni fisiche gravi (disabilità) o mortali.

AVVERTENZA 	
	Indica una possibile situazione di pericolo. Il mancato rispetto dell'informazione può causare lesioni fisiche gravi (disabilità) o mortali.

AVVERTENZA 	
	Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto dell'informazione può causare danni alle cose e lesioni fisiche lievi o di media entità.

Avvertimento di suggerimenti utili o danni alle cose

NOTA	
	Indica un avvertimento generale, suggerimenti utili per l'utente e raccomandazioni sul lavoro, che tuttavia non influiscono su sicurezza e salute del personale. ...evidenzia suggerimenti e consigli, così come le informazioni per un impiego efficiente e senza problemi.

Avvertimento di gravi danni alle cose (alternativa)

PRUDENZA	
	Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto dell'informazione causa danni alle cose. ...indica un situazione potenzialmente pericolosa, che, se non viene evitata, può causare danni alle cose.

2 Avvertenze generali di sicurezza

2.1 Impiego conforme all'uso previsto


Il dispositivo di serraggio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito dei dati tecnici ed è concepito per l'impiego fisso su macchine utensili nel contesto industriale.

Per impiego conforme all'uso previsto s'intende anche il rispetto delle condizioni di messa in funzione, montaggio, impiego, ambientali e di manutenzione prescritte dal costruttore.

Il costruttore declina qualsiasi responsabilità per danni derivanti da uso improprio.

2.1.1 Dati tecnici

Tipo	max. coppia di serraggio	Forza di serraggio max.
KSC 80 L-130	90 Nm	25 kN
KSC 80 L-190	90 Nm	25 kN

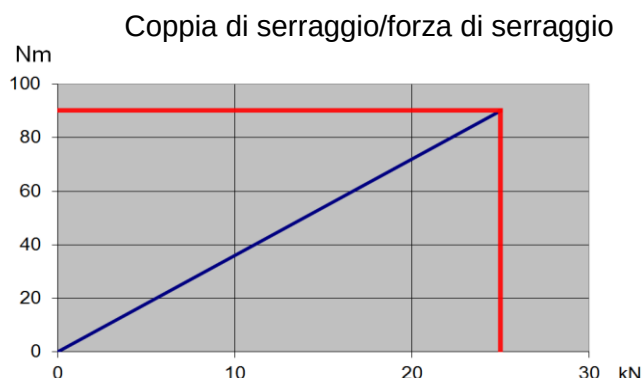

Sollecitazioni superiori alla coppia di serraggio max. causano danni al mandrino.



Peso:

KSC 80 L-130 senza ganasce base: 3,0 kg

KSC 80 L-190 senza ganasce base: 4,5 kg

Per ulteriori dati, vedi catalogo >> **Tecnica di serraggio stazionario Schunk** <<

2.2 Uso scorretto ragionevolmente prevedibile

Qualsiasi utilizzo ulteriore o diverso dal suddetto impiego conforme all'uso previsto è considerato improprio ed è vietato.

Qualsiasi altro utilizzo richiede una consultazione con il costruttore.



Esempi di uso scorretto prevedibile

- Dispositivo di serraggio impiegato su sistemi rotanti.
- Serraggio di pezzi molto sporgenti.
- Serraggio di pezzi con un peso superiore a 20 kg in posizione verticale senza secondo fissaggio contro la caduta.

2.2.1 Conversione e modifiche

Utilizzare esclusivamente componenti originali o autorizzati del costruttore, poiché l'impiego di pezzi di ricambio o di usura di costruttori terzi può comportare dei rischi.

2.2.2 Ricambi, pezzi d'usura e materiali ausiliari

L'impiego di pezzi di ricambio o di usura di costruttori terzi può comportare dei rischi. Utilizzare esclusivamente componenti originali o autorizzati dal costruttore.

2.3 Rischi residui



L'operatore è responsabile del serraggio corretto del pezzo.

Nuovi serraggi devono essere accuratamente verificati da personale specializzato e qualificato con formazione professionale corrispondente.

In caso di geometrie di serraggio diverse, superfici di appoggio, valori di attrito del serraggio, forze di lavorazione, manipolazioni errate della macchina di lavorazione, ecc., anche con una morsa correttamente funzionante, sussiste il pericolo che un pezzo possa scivolare o essere strappato.

Sulla macchina di lavorazione, devono essere applicati dispositivi di protezione che proteggono l'operatore dalla proiezione verso l'esterno di utensili e pezzi.

L'uso di occhiali di protezione è obbligatorio per l'operatore e per terzi che sostano in prossimità di una macchina di lavorazione.

Devono essere evitate operazioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento e la sicurezza di esercizio del dispositivo di serraggio.

2.3.1 Cambio griffe

Ganasce base non sufficientemente serrate possono causare danni!

Le avvertenze a tal proposito sono riportate al capitolo 4 "Impiego".



2.3.2 Indicazioni relative alla tecnologia di serraggio

L'operatore si accerta che la geometria e le forze di presa siano conformi al tipo di lavorazione selezionato.

Si consiglia di effettuare il serraggio con una chiave dinamometrica per ottenere risultati di serraggio costanti.

Le forze di presa vengono ottenute solo in caso di funzionamento corretto del dispositivo di serraggio e bloccaggio corretto del pezzo.

Una manutenzione e pulizia regolari secondo le istruzioni per l'uso sono imprescindibili per un funzionamento corretto.

In caso di pezzi elastici a parete sottile, ad es. in caso di tubi o bloccaggi di pezzi voluminosi, la forza di presa può essere ridotta in maniera sostanziale mediante la compressione dei pezzi.

In caso di serraggi alti la forza di presa viene sostanzialmente ridotta dalle maggiori forze di attrito nei cursori.



2.4 Obbligo dell'operatore

L'operatore ha l'obbligo di consentire l'impiego della macchina esclusivamente al personale che:

- ha dimestichezza con le norme fondamentali antinfortunistiche e sulla sicurezza sul posto di lavoro.
- è addestrato per compiere lavori sulla macchina.
- ha letto e compreso le istruzioni per l'uso.

Devono essere rispettati i requisiti della direttiva CE sull'utilizzo dei mezzi di lavoro 2007/30/CE.

2.5 Obbligo del personale

Tutti i soggetti incaricati di svolgere lavori sulla macchina hanno l'obbligo di:

- osservare le norme fondamentali antinfortunistiche e sulla sicurezza sul posto di lavoro.
- a leggere, comprendere e osservare il capitolo sulla sicurezza e le avvertenze per la sicurezza contenute nel presente manuale.

2.6 Qualifica del personale

Montaggio, messa a punto iniziale, ricerca dei guasti e controllo periodico devono essere effettuati da personale specializzato qualificato con formazione professionale corrispondente.

2.7 Dispositivi di protezione individuale

AVVERTENZA 	
	Lesioni oculari a causa di trucioli incandescenti! Trucioli incandescenti proiettati nell'aria possono causare gravi lesioni agli occhi. Per tutti i lavori sulla macchina valgono le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza sul posto di lavoro. I dispositivi di protezione individuale devono essere sempre indossati, in particolare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali di protezione.

2.8 Garanzia

La garanzia ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di fornitura dello stabilimento e, a condizione di un impiego conforme all'uso previsto, alle seguenti condizioni:

- Rispetto della documentazione allegata.
- Rispetto delle condizioni ambientali e di impiego.
- Rispetto degli intervalli di manutenzione e lubrificazione prescritti.
- Rispetto del ciclo operativo massimo.

I componenti a contatto con il pezzo in lavorazione non sono compresi nella garanzia.

Garanzia – Ciclo operativo massimo

Durata della garanzia	24 mesi
Ciclo operativo massimo [cicli di serraggio]	50.000

3 Descrizione del dispositivo di serraggio

KSC è progettata per il serraggio concentrico di pezzi grezzi e finiti.

La forza viene generata meccanicamente e la sua trasmissione è lineare sull'intero campo di serraggio.

3.1 Funzione

KSC è un dispositivo di serraggio diretto con un azionamento meccanico che avviene tramite una filettatura incapsulata. La forza viene generata in modo diretto e lineare, senza amplificatore di potenza.

Le forze di presa dipendono dalla coppia di serraggio.

Entrambe le ganasce base e le morse si aprono e si chiudono in modo sincrono e sono simmetriche rispetto ai fori di posizione nel corpo base.

La morsa è adatta anche per il serraggio dei pezzi dall'interno verso l'esterno.

4 Esercizio (funzionamento normale)

4.1 Bloccaggio/Allineamento


KSC 80 L-130 / KSC 80 L-190

Nella versione base sono disponibili le seguenti interfacce:

Due fori di fissaggio $\varnothing 9$ nell'interasse di 40 mm per viti cilindriche M8.

Foro di alloggiamento $\varnothing 25$ H6 e foro di posizionamento $\varnothing 12$ H7 (distanza 66 mm) per l'alloggiamento del perno di serraggio VERO-S e della spina di indexaggio.

Fori di alloggiamento $\varnothing 12$ H7/M8 per il sistema a punto zero Lang Quick Point 52 x 52.

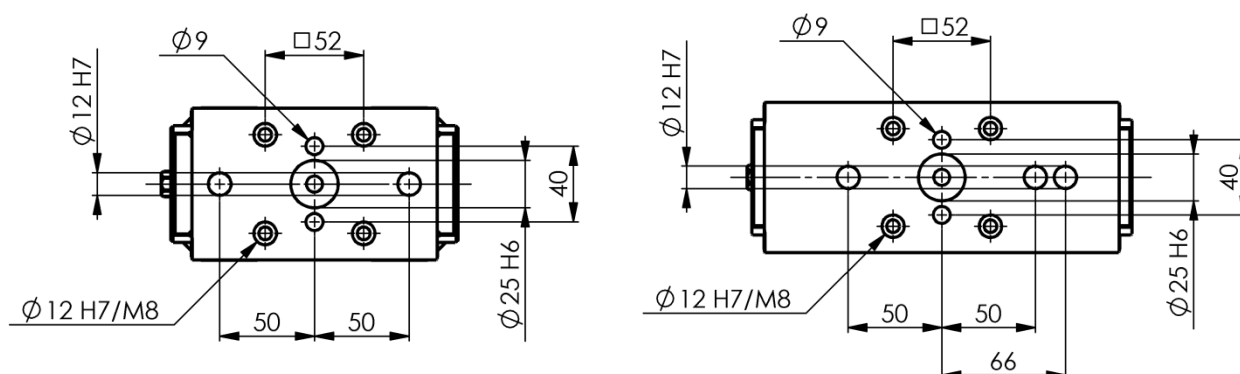

KSC può essere realizzato in fabbrica anche con fori di posizionamento e fissaggio personalizzati nonché alloggiamenti per diversi sistemi di serraggio a punto zero presenti sul mercato.



Per ulteriori dati e accessori, vedi catalogo >> **Tecnica di serraggio stazionario Schunk** <<

4.2 Gamma di morsetti


Il funzionamento affidabile del dispositivo di serraggio viene influenzato in misura determinante dalla scelta corretta delle ganasce riportate.

Per ulteriori dati, vedi catalogo >> **Tecnica di serraggio stazionario Schunk** <<


4.3 Cambio griffe

Le ganasce base sono fissate con viti cilindriche M10 sui cursori.

In caso di sostituzione delle morse o spostamento nei cursori, le viti cilindriche devono essere serrate con 50 Nm.

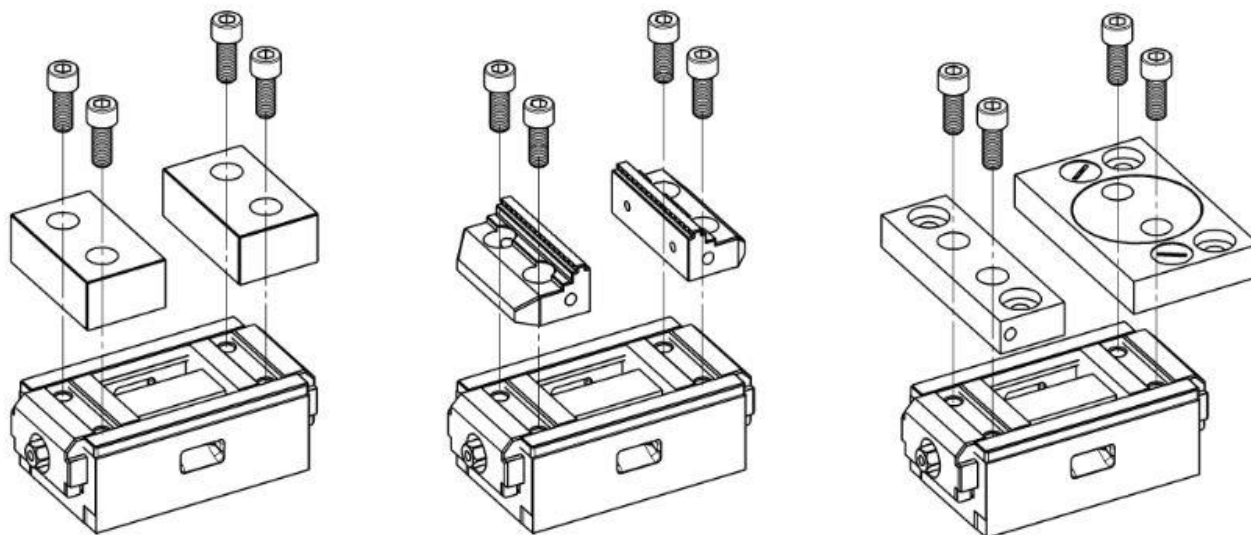


4.4 Intervallo di serraggio

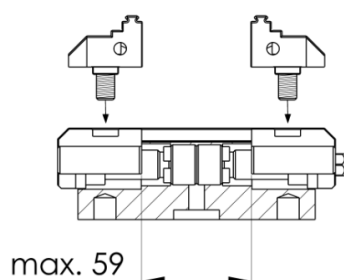

L-130

La corsa di regolazione dell'apertura di serraggio sul mandrino è di max. 59 mm.

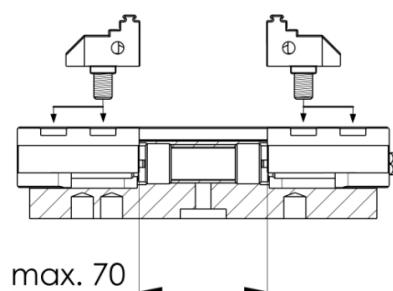

L-190

I cursori sono realizzati con rispettivamente due posizioni di montaggio per le ganasce base.

La corsa di regolazione dell'apertura di serraggio sul mandrino è di max. 70 mm.

In base alle dimensioni del pezzo, le ganasce base devono essere fissate nelle scanalature dei cursori adatte.

Attenzione:

prima di serrare il pezzo, le viti cilindriche M10 delle ganasce base devono essere serrate con 50 Nm.

Il mancato rispetto di questa disposizione può comportare un serraggio insufficiente del pezzo e la sua conseguente perdita e causare danni.



5 Manutenzione, pulizia, riparazione

Non sono necessari interventi di manutenzione speciali, poiché l'unità del mandrino è protetta dalla struttura dei cursori.

5.1 Pulizia generale/Lubrificazione

Pulire e oliare regolarmente le superfici di scorrimento e le guide delle morse, ad es. con MOTOREX Supergliss 68 K secondo la norma ISO VG 68.




6 Ricerca ed eliminazione dei guasti

La morsa scorre con difficoltà

Smontare le ganasce base, pulire la morsa e rimuovere con cautela le superfici danneggiate. Se il funzionamento non migliora, è possibile smontare ulteriormente la morsa attenendosi alla descrizione seguente.



6.1 Smontaggio

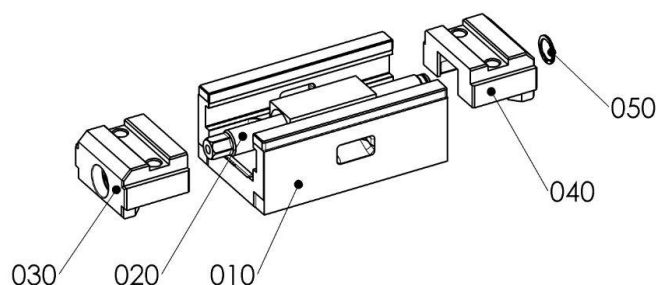

- Rimuovere l'anello di fissaggio a V (pos. 050) dal mandrino (pos. 020).
- Ruotando verso sinistra, spostare i cursori (pos. 030 e pos. 040) dal corpo base (pos. 010) fino a estrarre completamente le filettature del mandrino dai cursori.
- Pulire completamente il sistema e rimontarlo.



6.2 Montaggio

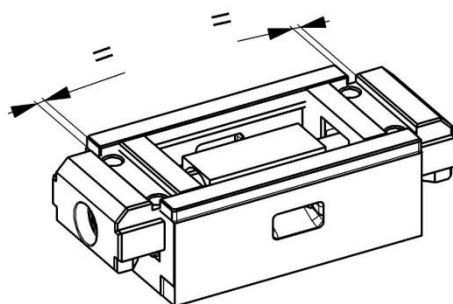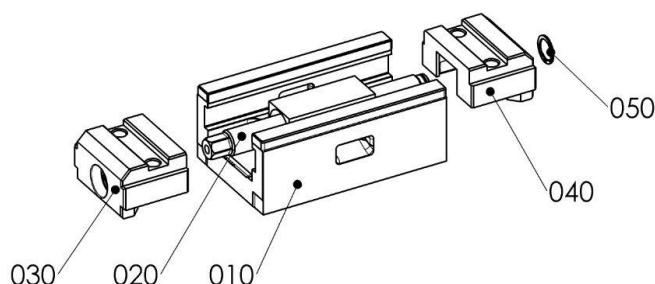

- Lubrificare nuovamente la filettatura sul mandrino e i cursori, ad es. con grasso EP ad alte prestazioni LAGERMEISER WHS 2002, classe NLGI 1-2. 
 - Oliare le superfici di scorrimento e le guide delle morse, ad es. con MOTOREX Supergliss 68 K secondo la norma ISO VG 68.
 - Far rientrare entrambi i cursori (pos. 030 e pos. 040) fino agli inizi della filettatura del mandrino (pos. 020) nel corpo base (pos. 010).
 - Ruotando verso destra il mandrino e contemporaneamente esercitando una pressione su entrambe le estremità dei cursori, avvitare la filettatura.
Importante: entrambi i cursori devono contemporaneamente ingranare la filettatura e muoversi insieme. Solo in questo modo viene garantita nuovamente la posizione centrale costante del sistema.
- Controllo della posizione centrale**
- La distanza dalla scanalatura del cursore alla superficie finale del corpo base deve essere identica su entrambi i lati. In caso contrario, allentare nuovamente i cursori e ripetere l'operazione.
- Inserire nuovamente l'anello di fissaggio (pos. 050) nella scanalatura del mandrino.


Importante:

L'elevata precisione di KSC è ottenuta tramite una fase di produzione allo stato montato. I componenti di dispositivi di serraggio diversi non devono essere scambiati tra loro.

Soltanto in questo modo viene garantita nuovamente la posizione centrale costante del sistema e l'adattamento della guida tra cursori e corpo base.



7 Disegno di assemblaggio

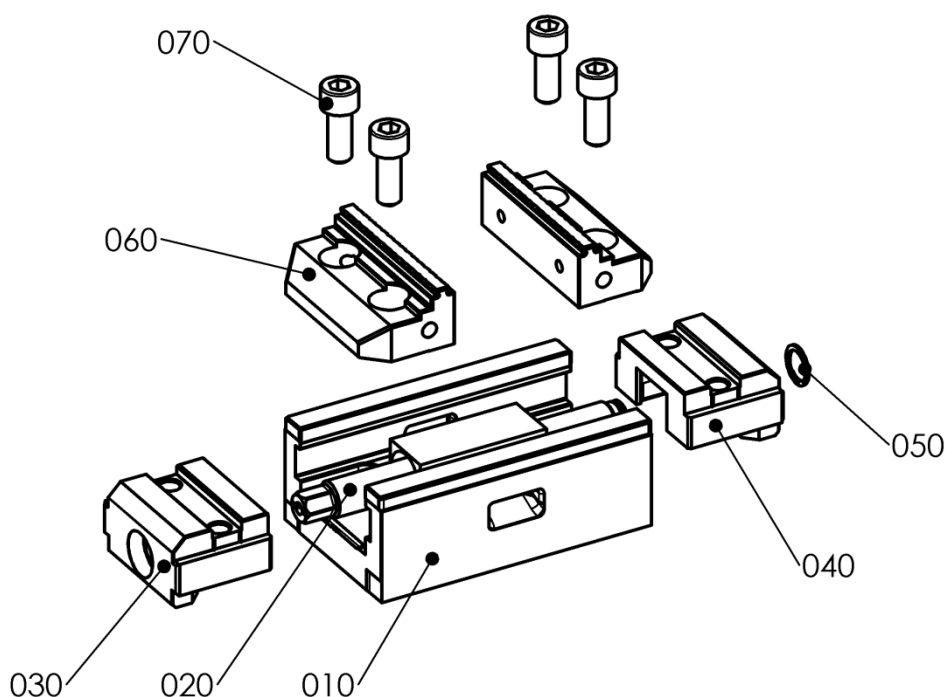

7.1 Distinta base

Posizione	N° art.	Descrizione	Quantità
010	CGM.080.101.82 <i>CGM.080.121.82</i>	Corpo base versione base	1
020	CGM.080.104.11 <i>CGM.080.124.11</i>	Testa	1
030	CGM.080.105.81 <i>CGM.080.125.81</i>	Cursore sinistro	1
040	CGM.080.106.81 <i>CGM.080.126.81</i>	Cursore destro	1
050	XNN.18605.140	Anello di fissaggio a V albero Ø 14	1
060	CGM.080.103.11	Ganascia reversibile standard grip	2
070	XNN.10311.466	Vite cilindrica esagonale M10x25 12.9	4

Le posizioni standard vengono utilizzate per KSC 80 L-130

Le posizioni in corsivo vengono utilizzate per KSC 80 L-190

Avvertenza:

Per le pos. da 10 a 40 non è possibile una fornitura singola dei pezzi di ricambio, poiché questi vengono coordinati e adattati in fabbrica.

La riparazione può essere effettuata dal costruttore o da un centro assistenza autorizzato.



8 Piastra basculante e piastra adattatrice

8.1 Funzione

Con l'impiego del sistema a piastra basculante si ottiene un serraggio sicuro a 4 punti con superfici di serraggio oblique o piegate.

Con il processo di serraggio, la piastra oscillante viene tirata verso il basso mediante il suo supporto conico, escludendo del tutto un sollevamento della piastra oscillante.

Con la ganasce reversibile a 6 posizioni è possibile coprire in tutta facilità una grande varietà di soluzioni di serraggio. Complessivamente sono disponibili sei diversi lati di serraggio, i quattro lati della ganasce, nonché due posizioni con profilo "grip" convesso.

Mediante il lato rivestito di carburo di tungsteno della ganasce reversibile a 6 posizioni è possibile anche una lavorazione a doppio lato.

Lavorazione del primo lato

Per il serraggio del pezzo grezzo con la ganasce reversibile a 6 posizioni, sono disponibili cinque diversi lati di serraggio "grip", con una profondità di 3,8 e 18 mm.

Lavorazione del secondo lato

Serraggio con lo strato rivestito di carburo di tungsteno della ganasce reversibile a 6 posizioni.

Considerare che, al primo serraggio, le ganasce reversibili a 6 posizioni possono leggermente scostarsi finché il gioco nell'alloggiamento del perno non è risolto.

Misurare la posizione del pezzo o rispettivamente stabilire il punto zero solo dopo aver effettuato 3-5 serraggi di forza.

Manipolazione della piastra basculante

Il perno girevole conico può essere estratto in quanto viene tenuto in posizione in senso contrario solo da un o-ring. Durante la movimentazione, la piastra oscillante non deve essere ruotata sopra testa, poiché il perno potrebbe cadere.



8.2 Posizione del pezzo rispetto alla posizione centrale della morsa

Una posizione centrica del pezzo rispetto alla simmetria del corpo base non è possibile.

8.3 Manutenzione, pulizia, riparazione

Oliare regolarmente la fascia superiore del perno basculante.

Il supporto basculante è protetto da o-ring. Affinché i punti sollecitati rimangano ben lubrificati, una volta alla settimana torcere la piastra oscillante attorno all'intero asse, affinché la pellicola lubrificante possa essere ripristinata. Si consiglia di rilubrificare completamente il perno una volta l'anno.

8.4 Ricerca ed eliminazione dei guasti

La piastra oscillante ruota con difficoltà

- Svitare la piastra oscillante e premere il perno basculante dal basso fuori dalla piastra.
- Controllare la guida della morsa a vite e la superficie della piastra oscillante per verificare eventuali schiacciamenti o affioramenti. Se necessario, togliere piastra e guida della morsa a vite.
- Verificare l'eventuale presenza di sporco sui perni.
- Verificare la sede corretta degli o-ring. L'o-ring superiore deve poggiare bene.
- Lubrificare di nuovo con grasso l'intero sistema e assemblare.

8.5 Montaggio delle ganasce reversibili a 6 posizioni

- Determinare le posizioni di montaggio delle ganasce reversibili a 6 posizioni. I migliori risultati di serraggio si ottengono quando il pezzo viene serrato il più all'esterno possibile.
- Disporre le viti di copertura in maniera tale che la posizione di montaggio scelta sia libera.
- Posizionare le ganasce reversibili a 6 posizioni e stringere le viti a testa cilindrica M12 sfuse.
- Ruotare le ganasce reversibili a 6 posizioni sulla superficie di serraggio desiderata, stringere leggermente il pezzo con le ganasce in maniera tale che le superfici di serraggio siano parallele al pezzo.
- Serrare le viti cilindriche M12 delle ganasce reversibili a 6 posizioni con 80 Nm.

Attenzione:

se le superfici di serraggio della ganascia reversibile a 6 posizioni non vengono allineate parallele alla superficie del pezzo, la ganascia reversibile a 6 posizioni può essere allentata mediante la forza di presa.




9 Ganasce in alluminio

Le ganasce in alluminio sono previste per la lavorazione di profili di serraggio specifici del pezzo. Per la massima precisione del profilo si consiglia di fresarlo precaricando le ganasce in alluminio. A tale scopo, un distanziale sottile può essere serrato in basso e le ganasce in alluminio così precaricate possono essere fresate con il profilo di serraggio desiderato.



Area di fresatura consentita:

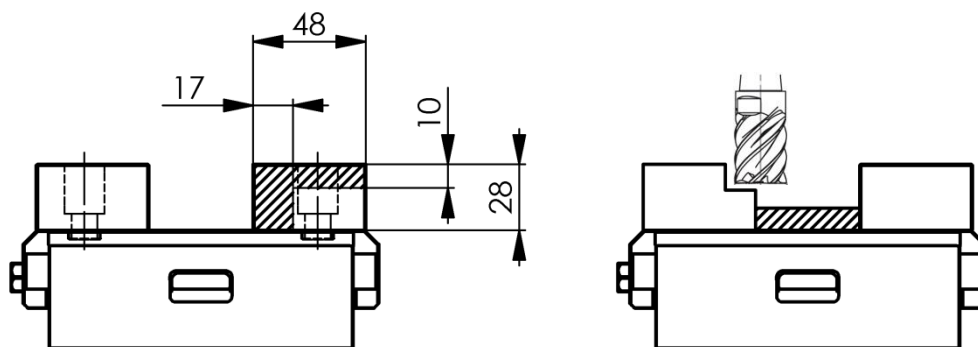

Poiché le forme e i tipi di serraggio sono molto diversi, l'addetto alla preparazione della macchina ha la responsabilità di garantire una sezione trasversale di serraggio sufficiente e di controllare il serraggio sicuro del pezzo.



10 Messa fuori servizio

Il dispositivo di serraggio e tutti i componenti accessori possono essere smaltiti in sicurezza come rottami metallici.



Table of contents:

1	User information	16
1.1	Purpose of document, validity	16
1.2	Illustration of safety instructions	16
2	General safety instructions	17
2.1	Intended use	17
2.1.1	Technical data	17
2.2	Reasonably foreseeable misapplication	17
2.2.1	Alterations and modifications	17
2.2.2	Spare and wear parts and auxiliary material	17
2.3	Residual risk	18
2.3.1	Jaw change	18
2.3.2	Notes on clamping technology	18
2.4	Duties of the organisation in charge	18
2.5	Operator duties	19
2.6	Operator qualification	19
2.7	Personal protective equipment	19
2.8	Warranty	19
3	Description of the clamping device	20
3.1	Function	20
4	Operation (standard operation)	21
4.1	Clamping / aligning	21
4.2	Jaw range	21
4.3	Jaw change	22
4.4	Clamping range	22
5	Servicing, cleaning, maintenance	23
5.1	General cleaning / lubrication	23
6	Troubleshooting, eliminating faults	23
6.1	Removal	23
6.2	Assembly	24
7	Assembly drawing	25
7.1	Parts list	25
8	Swivel and adapter plate	26
8.1	Function	26
8.2	Position of workpiece centrally with respect to the vice	26
8.3	Servicing, cleaning, maintenance	26
8.4	Troubleshooting, eliminating faults	26
8.5	Fitting the 6-fold reversible jaws	27
9	Aluminium jaws	27
10	Taking out of service	28

1 User information

1.1 Purpose of document, validity

Installation instructions with operating instructions for the clamping device stated on the cover. These instructions are an integral part of the product supplied and contain important information for the safe installation, commissioning, operation, servicing and maintenance. These instructions must be read before using the product and must be observed during operation, in particular the "General safety instructions" section.

1.2 Illustration of safety instructions

DANGER 	
	Indicates imminent danger. If the information is ignored, death or serious injury (permanent disability) will result.

WARNING 	
	Indicates a potentially dangerous situation. If the information is ignored, it is possible that death or serious injury (permanent disability) will result.

WARNING 	
	Indicates a potentially dangerous situation. If the information is ignored, it is possible that material damage and light to medium injury will result.

Information on useful tips or for preventing material damage

NOTE	
	Indicates general information, useful tips for users and work recommendations which do not impact on the health and safety of operators. ... underscores useful tips and recommendations as well as information for efficient and trouble-free operation.

Important for preventing more extensive material damage (alternative)

CAUTION	
	Indicates a potentially dangerous situation. If the information is ignored, material damage will result. ... points out a potentially dangerous situation that can lead to material damage if it is not avoided.

2 General safety instructions


2.1 Intended use

The clamping device may only be used in accordance with the technical data and has been designed for stationary application on milling machines in an industrial environment. Using the device in accordance with the intended purpose includes compliance with the commissioning, installation and operating instructions, and with the environmental and service conditions as provided by the manufacturer.

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from non-intended use.

2.1.1 Technical data

Version	max. torque	max. clamping force
KSC 80 L-130	90 Nm	25 kN
KSC 80 L-190	90 Nm	25 kN

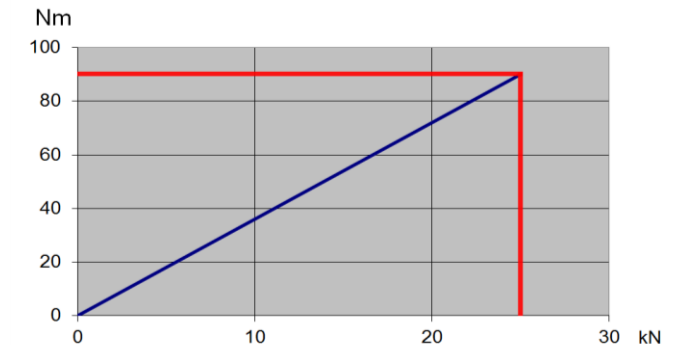

Exposure to loads in excess of the max. pull-in torque results in damage to the spindle.



Weight:

KSC 80 L-130 without system jaws : 3.0 kg

KSC 80 L-190 without system jaws: 4.5 kg

For further data, please see the current catalogue >> Schunk stationary Workholding <<

The declaration of conformity can be found in the appendix to these operating instructions.

2.2 Reasonably foreseeable misapplication

Any application that is not in accordance with the "Intended use" or exceeds such intended use is considered not in accordance with the regulations, and is forbidden. Any other use of the device is subject to confirmation from the manufacturer.



Examples of foreseeable misapplication

- Clamping device used on rotating systems.
- Clamping widely protruding workpieces.
- Clamping workpieces with a weight of over 20 kg in vertical position without an additional safeguard to prevent the workpiece falling out.

2.2.1 Alterations and modifications

In the case of unauthorised alterations and modifications of the clamping device, the manufacturer's liability ceases and any warranty is voided.

2.2.2 Spare and wear parts and auxiliary material

Only use original parts or parts approved by the manufacturer.

Using spare and wear parts by third party manufacturers may lead to risk.

2.3 Residual risk

The user is responsible for applying the correct workpiece tension.

New clampings have to be carefully checked by qualified personnel with relevant training.

One always needs to allow for the risk that the workpiece may slip or be dislodged, even when the clamping device is functioning correctly. This is due to the different geometries to be clamped, contact surfaces, clamping friction values, processing force, wrong manipulation of the milling machine etc.

Protective devices are to be attached to the processing machine that will protect the operator from any tool or workpiece parts that may be ejected.

It is mandatory that operators and others in the proximity of the processing machine wear protective goggles.

The clamping device must not be used in any way that impairs its function and operational safety.



2.3.1 Jaw change

Damage may result if system jaws are insufficiently tightened!

For further information, refer to section 4 "Operation".



2.3.2 Notes on clamping technology

The operator is responsible for ensuring that the clamping geometry and clamping forces are suitable for the intended processing.

We recommend that clamping be carried out with a torque wrench in order to achieve consistent clamping results.

The clamping forces can only be achieved if the clamping device functions correctly and the workpiece is correctly held in the device.

Regular servicing and cleaning in accordance with the operating instructions is mandatory in order to ensure correct function.

When clamping thin-walled elastic workpieces, e.g. tubes or packages, it is possible that the clamping force is significantly reduced due to yielding of the workpiece.

When clamping with a high degree of force, the clamping force is significantly reduced due to the increased frictional forces in the carriages.



2.4 Duties of the organisation in charge

The organisation in charge of the device undertakes to only allow operatives to work on the device:

- who are familiar with the basic health and safety regulations and regulations for the prevention of accidents.
- who have completed appropriate induction for working with the machine.
- who have read and understood these operating instructions.

The requirements of the EC Directive 2007/30/EC on the use of work machinery must be complied with.

2.5 Operator duties

All persons who have been instructed to work with the machine undertake to:

- observe the basic regulations for health and safety and for the prevention of accidents.
- read and understand the section on safety and the safety instructions in these operating instructions prior to working with the machine, and to observe these instructions.

2.6 Operator qualification

The installation, initial setup, fault analysis and periodic monitoring have to be carried out by competent personnel with the relevant qualifications.

2.7 Personal protective equipment

WARNING 	
	Risk of eye injury through ejected, hot fragments! Ejected hot fragments can lead to serious eye injury. The regulations for safety at work and the prevention of accidents always have to be observed when working with the machine. Personal protection equipment must be worn at all times, in particular safety boots, gloves and safety goggles.

2.8 Warranty

The warranty period is 24 months from the date of delivery ex-works, provided the machine is used as intended and subject to the following conditions:

- Compliance with the concurrent documents.
- Observance of environmental and work conditions.
- Observance of the specified servicing and lubrication intervals.
- Observance of the maximum service life.

Parts in contact with the workpiece are not covered by the warranty.

Warranty – Maximum service life

Period of warranty	24 months
Maximum service life [clamping cycles]	50,000

3 Description of the clamping device

The KSC The C2 has been designed for centric clamping of raw parts and finished workpieces. The force is generated mechanically and the power gear ratio is linear across the whole clamping range.

3.1 Function

The KSC is a direct vice with a driven mechanically via a capsuled thread.
The force is generated directly in a linear manner, without a force amplifier.
The clamping forces depend on the torque.
Both jaws and carriages close respectively open synchronously and are symmetrical with respect to the position holes in the tool body.
The vice is also suitable for workpiece clamping from the inside to the outside.

4 Operation (standard operation)

4.1 Clamping / aligning


KSC 80 L-130 / KSC 80 L-190

The basic model includes the following interfaces:

Fixing holes $\varnothing 9$ with centre distance 40 mm for cylinder screws M8.

Locating hole $\varnothing 25$ H6 and positioning hole $\varnothing 12$ H7 (distance 66 mm) to attaching the clamping bolt and the indexing pin for the VERO-S quick change palleting system.

Locating holes $\varnothing 12$ H7/M8 for the Lang zero point system Quick Point 52 x 52.

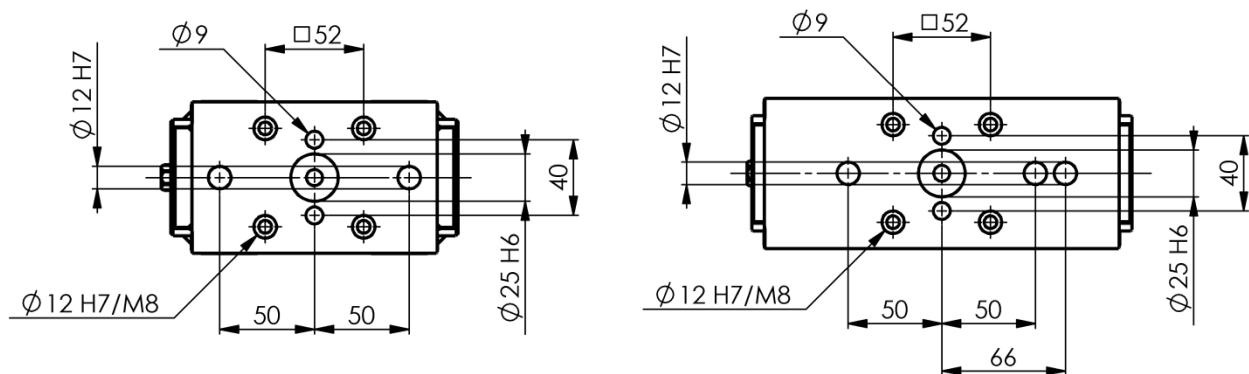

The KSC can also be produced at the factory with customer-specific positioning and fixing holes as well as with location recesses for various commonly available zero point clamping systems.



For further data and accessories, please see the current catalogue >> Schunk stationary Workholding <<


4.2 Jaw range

The reliable function of the clamping device is significantly affected by the selection of the correct top jaws.


For further data, please see the current catalogue >> Schunk stationary Workholding <<

4.3 Jaw change

The system jaws are attached on the carriages with cylinder screws M10. When changing the jaws or moving them in the carriages, these screws have to be tightened using a torque of 50 Nm.

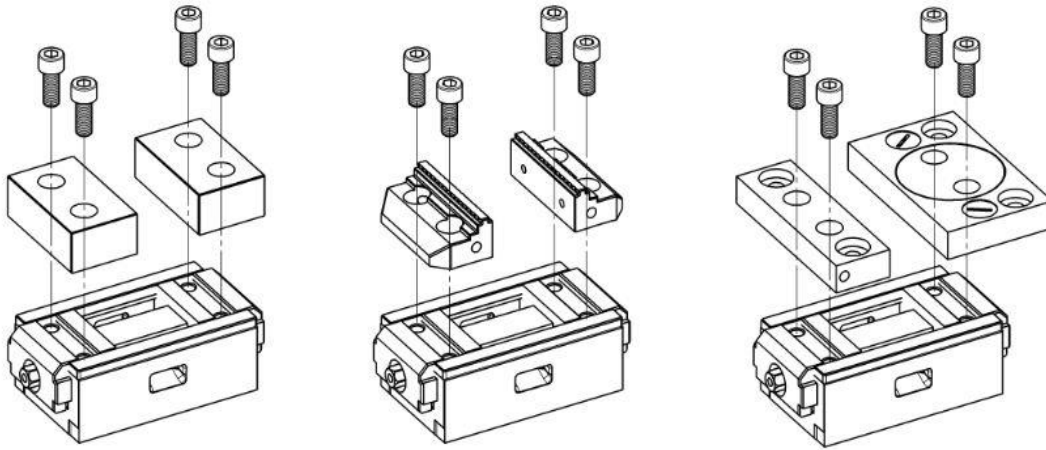


4.4 Clamping range

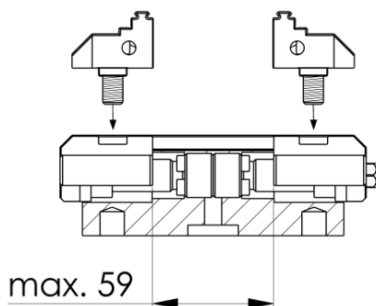

L-130

The adjustment distance of the clamping opening via the spindle is max. 59 mm.

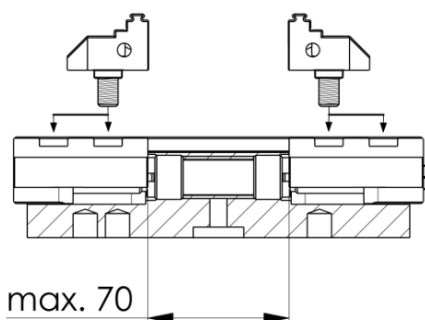

L-190

Each of the carriages is fitted with two mounting positions for the system jaws.

The adjustment distance of the clamping opening via the spindle is max. 70 mm.

Depending on the size of the workpiece, the system jaws should be fitted into the most suitable carriage slots.

Important:

Before clamping the workpiece, the cylinder screws M10 from the system jaws must be tightened with a torque of 50 Nm..

Failure to comply with this rule can result in insufficient workpiece clamping and hence to loss of workpieces and damage.



5 Servicing, cleaning, maintenance

A special servicing is not required, because the spindle unit is protected by the carriage construction.

5.1 General cleaning / lubrication

Clean and oil the running surfaces and guides of the vice regularly, e.g. with MOTOREX Supergliss 68 K to ISO VG 68.




6 Troubleshooting, eliminating faults

Vice is hard to operate:

Remove the system jaws, clean the vice and damaged surfaces must be carefully levelled off with a honing stone.

If this does not result in an improvement of the function, the vice can be further dismantled in accordance with the description below.



6.1 Removal

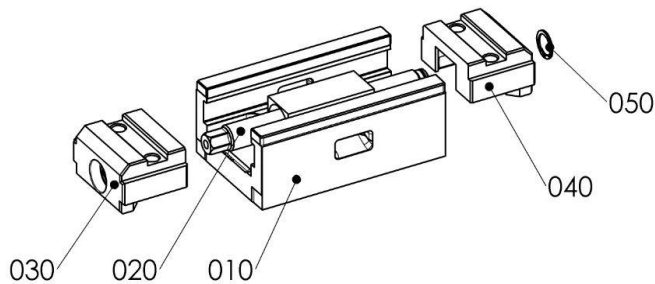

- Remove the V-Circlip (pos. 050) from the spindle (pos. 020).
- Move the carriages (pos. 030 and pos. 040) from the tool body (pos. 010) by turning to the left to fully remove the spindle from the carriages.
- Clean the system completely, and reassemble.



6.2 Assembly

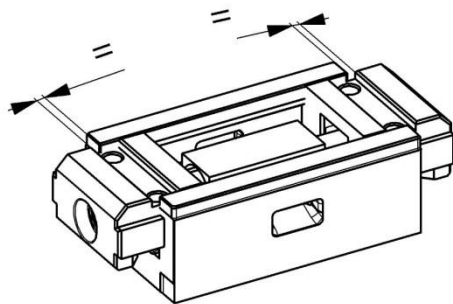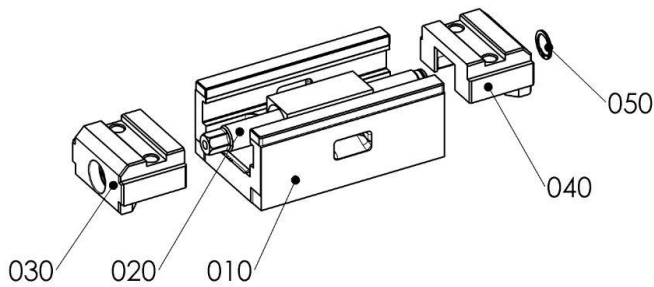

- Re-grease the thread of the spindle and at the carriages using e.g. EP high-performance grease, such as LAGERMEISTER WHS 2002, NLGI class 1-2.
 - Oil the running surfaces and guides of the vice using e.g. with MOTOREX Supergliss 68 K to ISO VG 68.
 - Insert both carriages (pos. 030 and pos. 040) into the tool body (pos. 010) up to the start of the thread of the spindle (pos. 020).
 - Insert the threads by turning the spindle to the right and pressing on both carriage ends at the same time.
- Important:** Both carriages must come together and engage in the threads at the same time. This is imperative in order to ensure the consistent central position of the system.

Checking the central position:

The gap between the carriage slot and the end face of the tool body must be identical on both sides. If this is not the case, remove the carriages again and repeat the process.

- Re-insert the circlip (pos. 050) into the groove of the spindle.




Important:

The high degree of precision of the KSC is achieved using a processing step while it is mounted. The components of different vices must not be interchanged. This is imperative in order to ensure the consistent central position of the system and the fitting of the guide between the carriages and tool body.



7 Assembly drawing

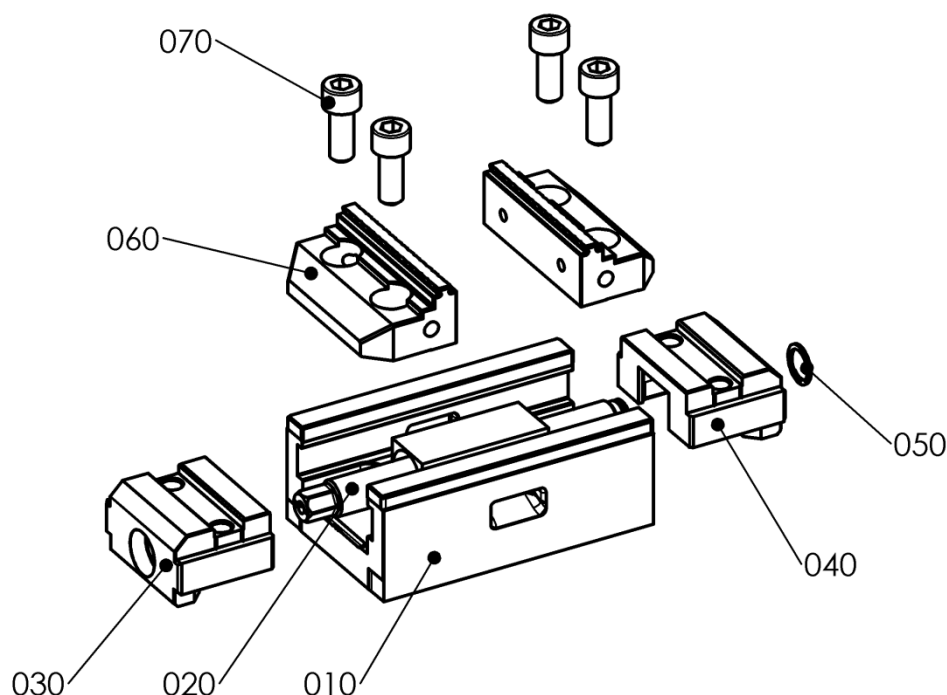

7.1 Parts list

Position	Part. No.	Designation	Quantity
010	CGM.080.101.82 <i>CGM.080.121.82</i>	Tool body Basic	1
020	CGM.080.104.11 <i>CGM.080.124.11</i>	Spindle	1
030	CGM.080.105.81 <i>CGM.080.125.81</i>	Carriage, left	1
040	CGM.080.106.81 <i>CGM.080.126.81</i>	Carriage, right	1
050	XNN.18605.140	V-Circlip, shaft Ø 14	1
060	CGM.080.103.11	Standard reversible jaw grip	2
070	XNN.10311.466	Cylinder screw M10x25 12.9	4

Positions in plain font are used for KSC 80 L-130

Positions in italic font are used for KSC 80 L-190

Note:

Pos. 10 to 40 cannot be supplied as individual spare parts as these are designed and fitted at the factory to work together.

Repairs can be carried out by the manufacturer or an authorised service agent.



8 Swivel and adapter plate

8.1 Function

Slanted and curved items can be securely clamped with 4-point clamping using the swivel plate system.

The swivel plate is pulled downwards during the clamping process due to its conical swivel plate bearings; this means that the swivel plate is not likely to lift off.

With the 6-fold reversible jaw it is possible to cover numerous clamping solutions in a straightforward way. A total of six different clamping sides are available, at the four sides of the jaw as well as at two places with a convex "grip" profile.

It is also possible to carry out two-sided processing using the tungsten carbide coated side of the 6-fold reversible jaw.

Processing the first side

For raw part clamping using the 6-fold reversible jaw, five different "grip" clamping sides are available with a clamping depth of 3, 8 and 18 mm.

Processing the second side

Clamping with the tungsten carbide coated side of the 6-fold reversible jaw.

It is important to take into account that during the first clamping process, the 6-fold reversible jaws can yield slightly until the play in the peg seating is eliminated.

The workpiece position must be measured; the zero point should not be determined until after 3 to 5 power clampings.

Handling the demounted swivel plate

The conical swivel peg can be pulled out since it is only held in position by an O-ring in the counter direction. When handling the swivel plate, it should not be turned upside down since this could cause the peg to fall out.



8.2 Position of workpiece centrally with respect to the vice

It is not possible to clamp the workpiece centrally with respect to the tool body symmetry.

8.3 Servicing, cleaning, maintenance

The upper shoulder of the swivel peg must be oiled regularly. The swivel bearing is protected by O-rings. In order to ensure that the areas under stress remain well lubricated, the swivel plate should be turned around its entire axis once a week so that the lubrication film can be renewed. Lubrication of the entire peg is recommended once a year.

8.4 Troubleshooting, eliminating faults

Swivel plate is difficult to turn

- Disconnect the swivel plate and push the swivel peg from below out of the swivel plate.
- Check the vice guide and swivel plate surface for indentations or deformations. If necessary, re-grind the plate and the vice guide.
- Check the peg for soiling.
- Check that the O-rings are correctly positioned. The upper O-ring must make good contact.
- Re-lubricate the entire system with grease and reassemble.

8.5 Fitting the 6-fold reversible jaws

- Determine the mounting positions of the 6-fold reversible jaws.
The best clamping results are achieved when clamping parts as far out as possible.
- Move the cover screws so that the selected clamping position is available.
- Position the 6-fold reversible jaws and loosely insert the cylinder screws M12.
- Turn the 6-fold reversible jaws on to the required clamping faces; slightly pre-clamp the workpiece with the clamping jaws so that the clamping faces are parallel to, and touch, the workpiece.
- Use a torque of 80 Nm to tighten the cylinder screws M12 of the 6-fold reversible jaws.


Attention:

When the clamping faces of the 6-fold reversible jaw are not aligned parallel to the workpiece surface it is possible that the 6-fold reversible jaw becomes loose through the clamping force.



9 Aluminium jaws

The aluminium jaws are designed for producing workpiece-specific clamping contours. In order to achieve maximum precision of the contour, it is recommended that the contour milling be carried out with pre-clamping of the aluminium jaws. For this purpose, a narrow spacer piece can be clamped at the bottom and the pre-clamped aluminium jaws can then be milled to achieve the desired clamping contour.

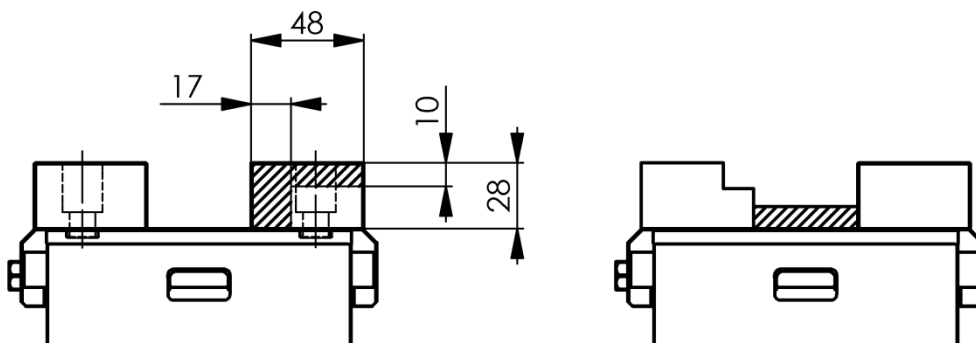

Permissible milling range:



In view of the fact that clamping may be carried out in different ways, the setting-up technician is responsible for ensuring that adequate clamping cross sections exist and that the workpiece is safely clamped.



10 Taking out of service

The clamping device and all accessories can be disposed of as scrap metal without any risk.



H.-D. Schunk GmbH & Co.
Spanntechnik KG
Lothringer Strasse 23
D-88512 Mengen

Tel.: +49-7572-7614-0
Fax: +49-7572-7614-1099

info@de.schunk.com
schunk.com